

MOLEN "DE NIJVERHEID" RAVENSTEIN – FOTO'S PIP 2014 - 2019






De molen verkeert in een goede staat. Er zijn kleine problemen met uitgevallen cementvoegen, vorstschade en mos en algen.



Op enkele plaatsen zijn stuk gevoren stenen, uitgevallen cementvoegen en reparaties met cementmortel. Deze laat hier en daar los.



Vooral aan noordoostzijde mos- en algengroei.

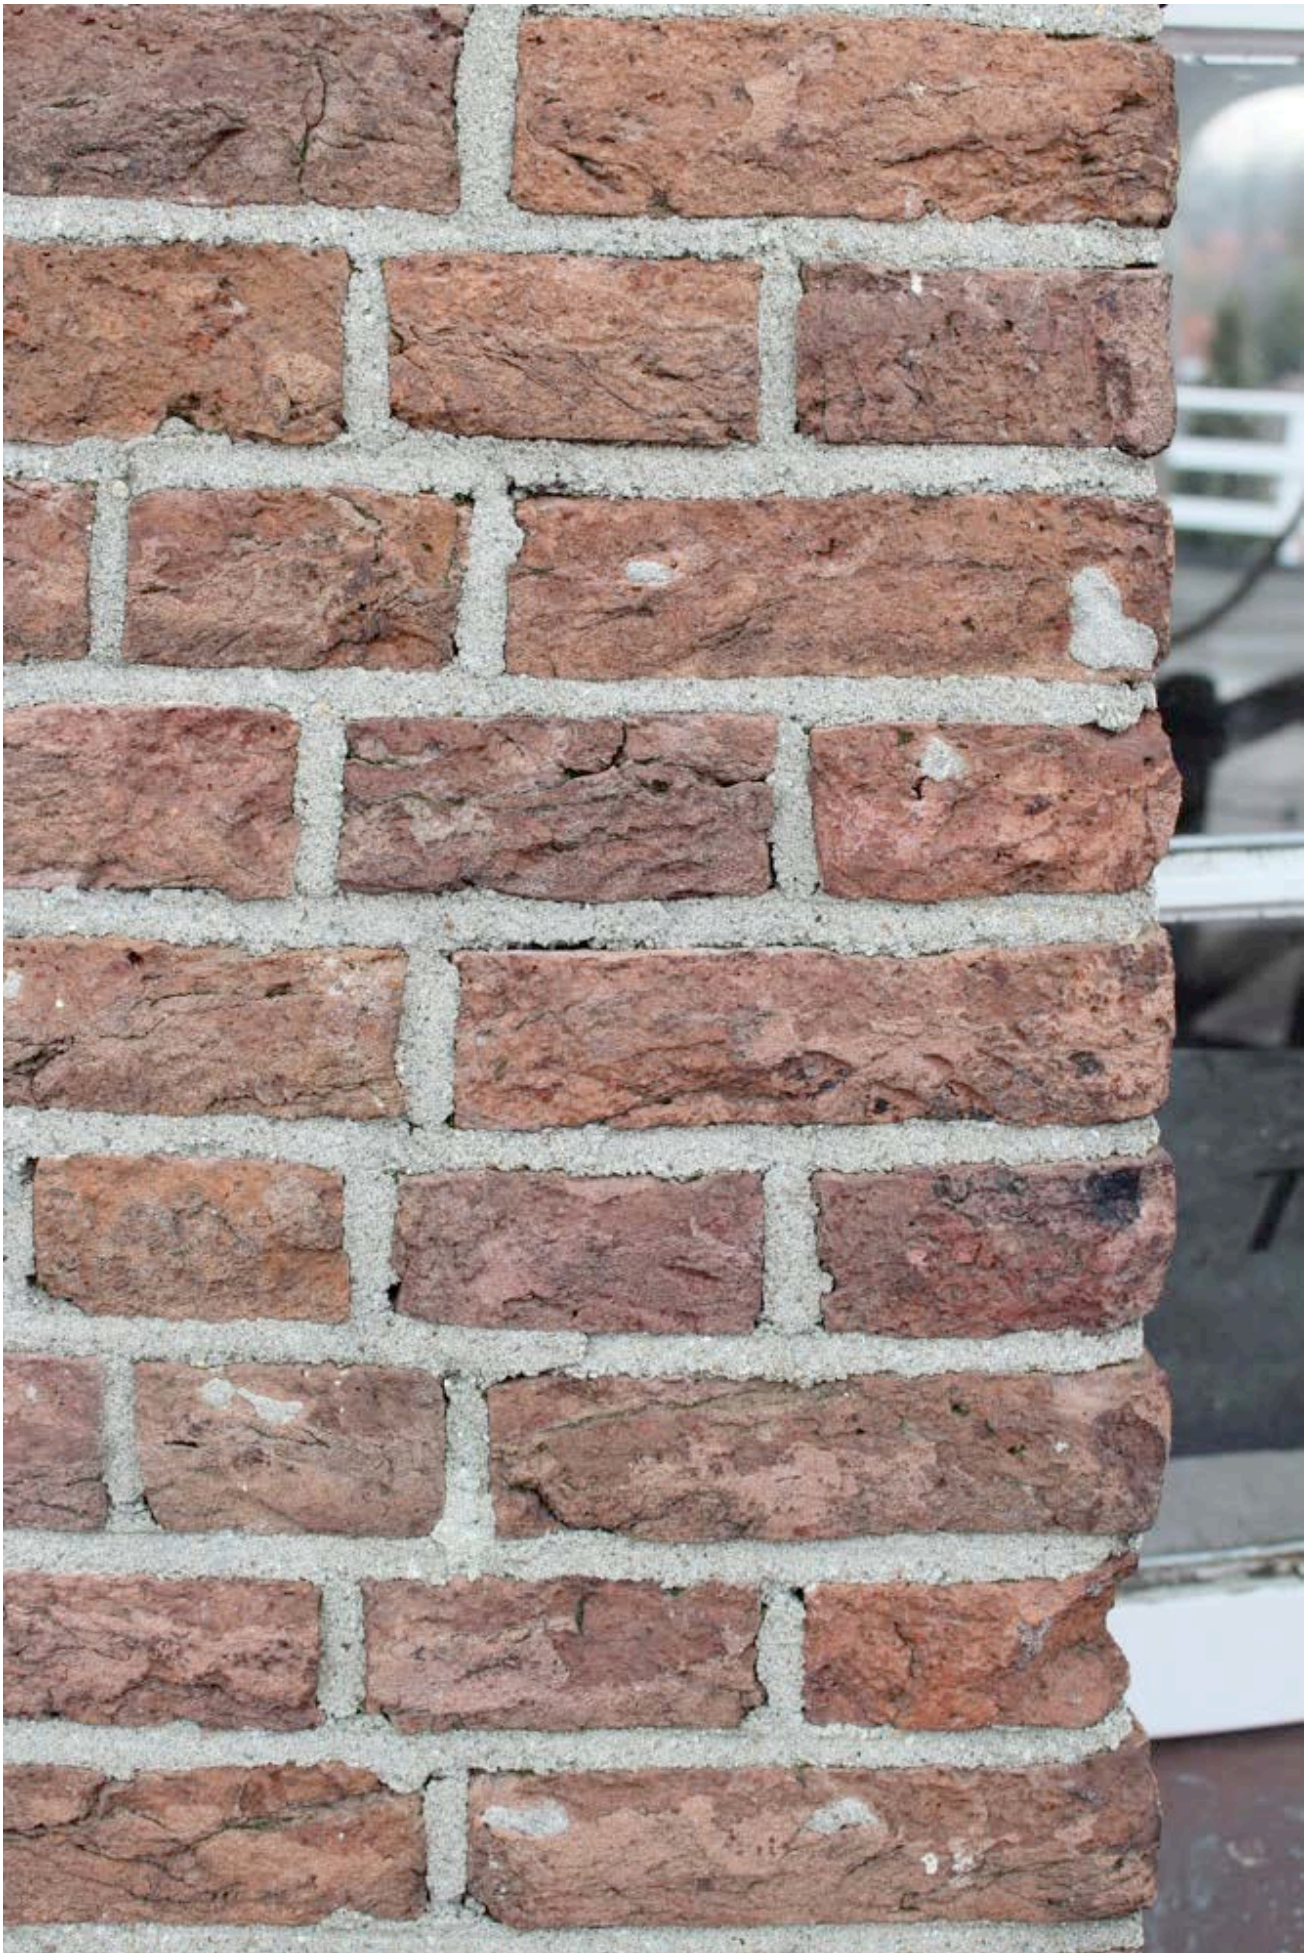

Cementvoegen niet 100 % goed. Momenteel is er echter nog geen reden deze op grote schaal te vervangen.
De molen is betrekkelijk droog van binnen.



De afzaten zijn voorzien van koper. De hoeken links en rechts onder de ramen zijn echter niet helemaal waterdicht. Van enkele ramen heeft de liggende stopverf losgelaten.




Het hout van de kruibok vertoont droogtescheuren. De kruibok is in goede staat.



De stellingplanken van gewolmaniseerd eiken vertonen hier en daar zachte plekken op de koppen. Grootscheeps herstel is echter in de komende 6 jaar nog niet nodig.




Het schilderwerk van de staart, schoren en spruiten is schraal en vertoont mosgroei.

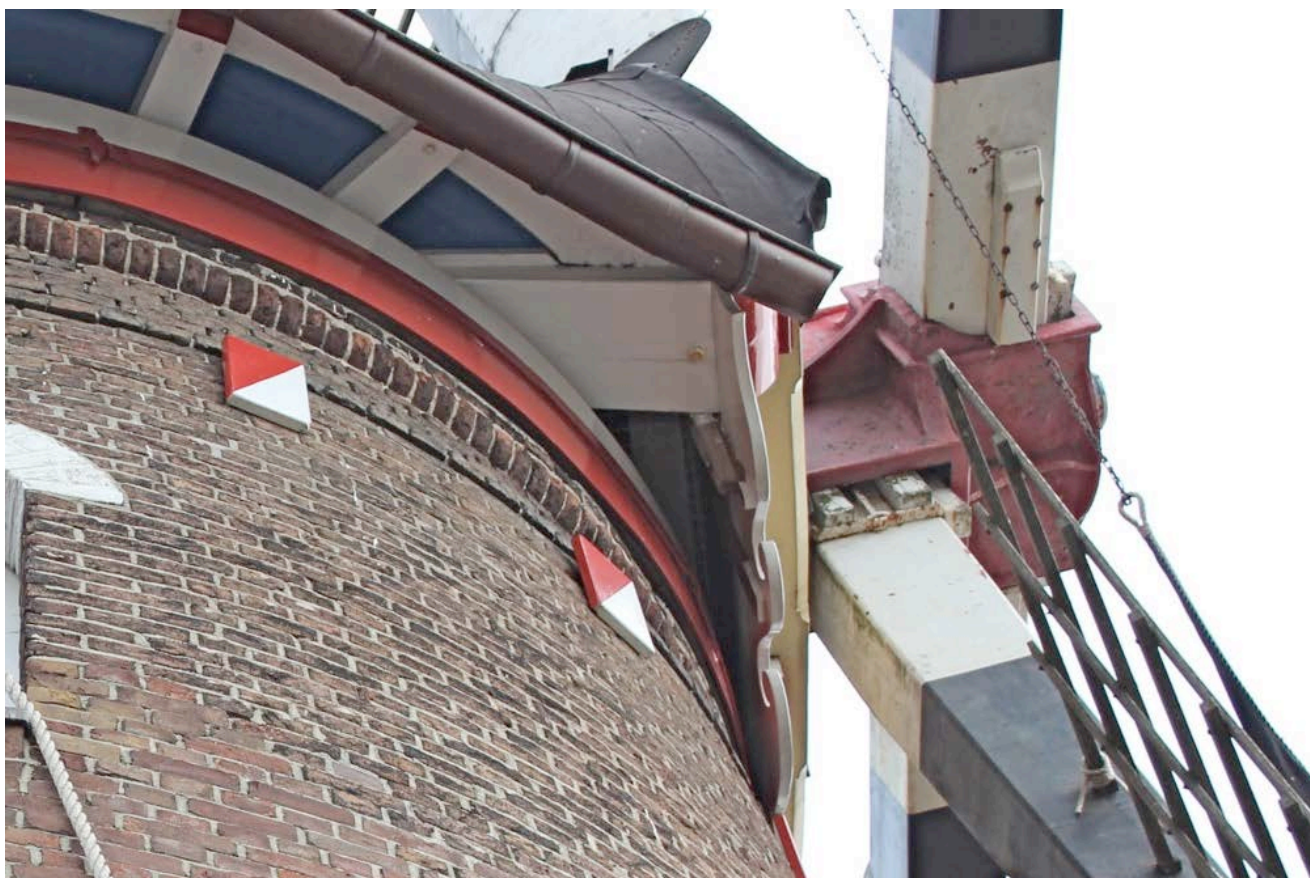


Roeden, spitijzers, bouten keerklossen vertonen roest; askop is gebladderd. Schilderwerk kaponderdelen is in goede staat.



Ijzerwerk van de remkleppen en de Van Busselneuzen vertoont roestvorming.

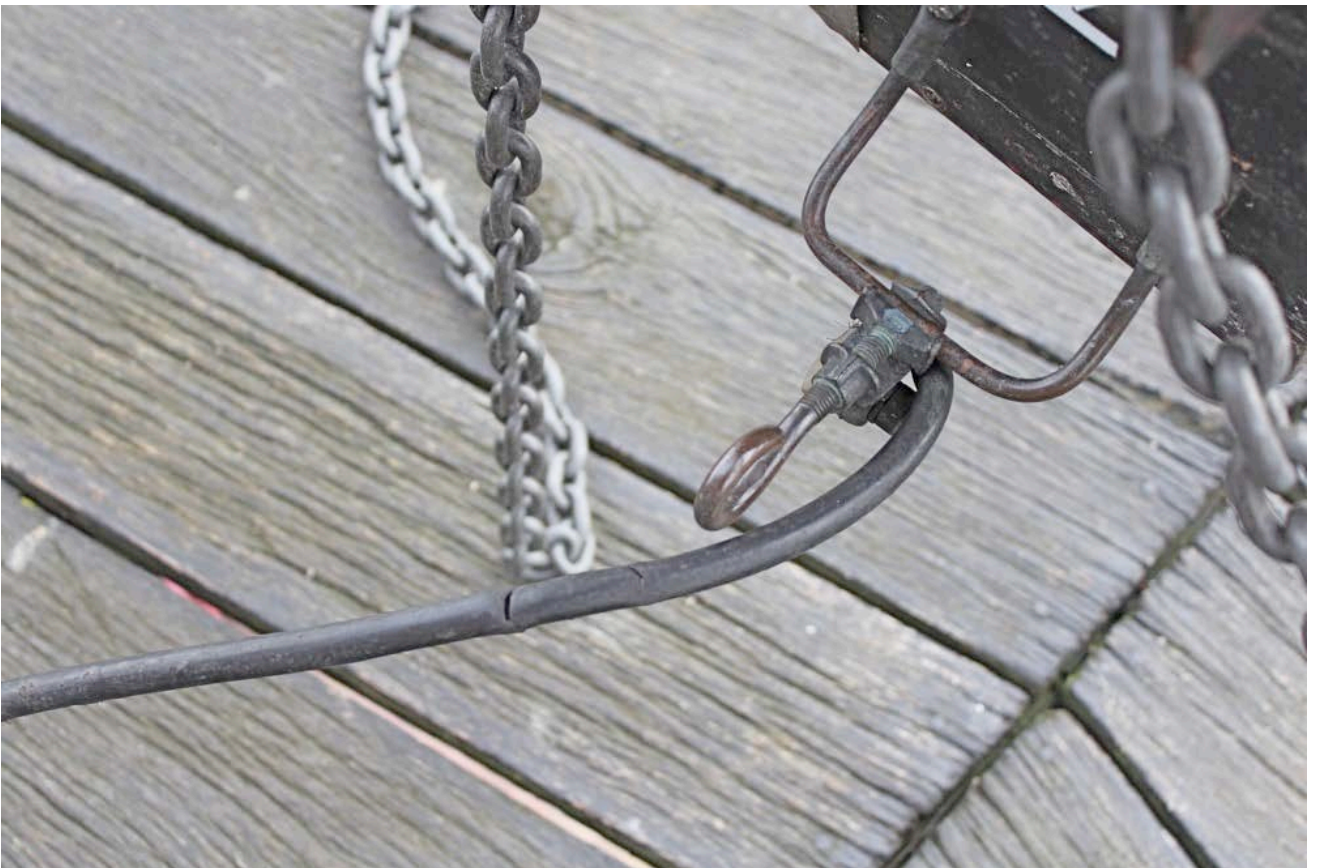

Kabel bliksembeveiliging is aan vervanging toe.

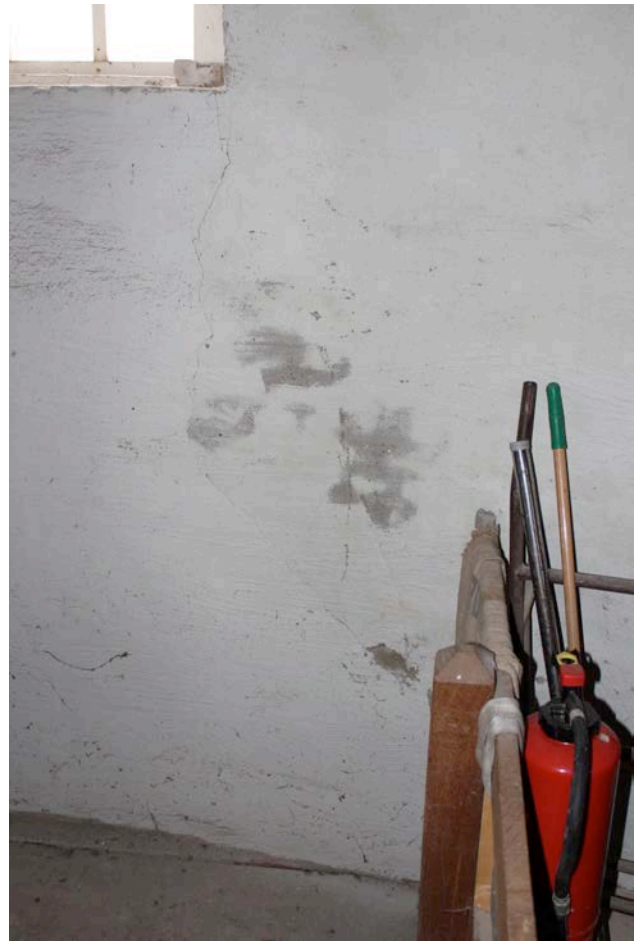

Er bevinden zich enkele scheuren in de romp. Alleen de scheur op de 3^e zolder behoeft herstel.



Het pleister en witwerk in de hele molen behoeft onderhoud.



De draagbalk van de koning is gescheurd.



De draagbalk van de koning vertoont aantasting door bonte knaagkever.



De ingrijping bovenwiel – wieg dient te worden afgeschermd.



De wiggen van de wieg raken de slotplaat.